

# 环境保护部大气污染防治2014年12月份督查情况表

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其他环境管理问题	处理及整改建议	备注
1	江苏省	南京	南京俊腾水稳拌合站	建材	停产					物料堆场无任何防风抑尘措施。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
2	江苏省	南京	上海梅山钢铁股份有限公司	钢铁	生产		是	未建设污染治理设施。	焦炉出焦时,推焦侧无收尘装置,无组织排放严重。		依法对违法问题进行处罚。	
3	江苏省	南京	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	锅炉	生产		是	超标排放。	企业有1台20t/h小锅炉,现场检查时排放黑烟,林格曼黑度超标。		依法对违法问题进行处罚。	
4	江苏省	南京	伟业肥料有限公司	化工	生产		是	未建设污染治理设施。	1台燃煤锅炉和1台燃煤炉窑均未配套建设烟气脱硫设施。	烟道破损,漏风严重,大量烟气直排。	依法对违法问题进行处罚。	
5	江苏省	镇江	江苏索普(集团)有限公司	化工	生产		是	超标排放。	自备循环流化床锅炉NOx超标排放,实际排放浓度为300~400mg/m <sup>3</sup> 。		依法对违法问题进行处罚。	
6	江苏省	镇江	镇江玉翠园住宅小区	建筑工地	施工					部分土方裸露,未覆盖。	督促施工方加强管理,减少扬尘污染。	
7	江苏省	镇江	领域国际项目	建筑工地	施工					部分粉状物料未覆盖。	督促施工方加强管理,减少扬尘污染。	
8	江苏省	镇江	美的城一区工地	建筑工地	施工					部分地面裸露,未覆盖。	督促施工方加强管理,减少扬尘污染。	
9	江苏省	镇江	句容台泥水泥有限公司	水泥	生产					烟尘在线监测设备故障。	督促企业加强对设施的运维。	
10	江苏省	镇江	丹阳中超化工有限公司	化工	生产		是	不正常运行污染治理设施。	碱液喷淋尾气处理装置未正常投加碱液,吸收液呈酸性,运行不正常。		依法对违法问题进行处罚。	
11	江苏省	扬州	江都区吴桥镇王河村	焚烧火点	在烧					近十个焚烧火点,烟尘弥漫。		
12	江苏省	扬州	扬州威亨热电有限公司	工业企业	生产		是	超标排放。	该企业4台燃煤锅炉,均未配套建设脱硫脱硝设施,除尘设施也较为简陋,导致SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 和烟尘长期超标排放。4#锅炉排放SO <sub>2</sub> 浓度达600~800mg/m <sup>3</sup> ,NO <sub>x</sub> 浓度达320~330mg/m <sup>3</sup> ,烟尘浓度达60~75mg/m <sup>3</sup> ,均超过排放标准。其余3台锅炉也存在超标排放情况。	1#、2#、3#锅炉未按要求安装污染源自动监控设施。	建议对该企业挂牌督办。	
13	江苏省	淮安	盱眙S331道路两侧、盱眙港	物料堆场	在用					大量物料堆场无任何防风抑尘措施。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
14	江苏省	淮安	盱眙欧亚水泥有限公司	水泥	停产		是	违反建设项目环境保护管理规定。	企业无环保手续,未批先建,违法投产。	企业堆场露天堆放,无防风抑尘措施。	依法对违法问题进行处罚。	
15	江苏省	泰州	泰州梅兰热电有限公司	火电	生产		是	超标排放。	企业1#、2#锅炉烟囱排口NO <sub>x</sub> 除2014年11月28日脱硝设施调试时段外均为500mg/m <sup>3</sup> 左右,3#、4#锅炉烟囱排口NO <sub>x</sub> 长期在200mg/m <sup>3</sup> 左右,超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	
16	江苏省	泰州	黄桥热电厂	火电	生产		是	超标排放。	企业两台锅炉均未建设脱硝设施,NO <sub>x</sub> 超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	
17	江苏省	泰州	泰兴卡万塔沿江热电有限公司	火电	生产		是	超标排放。	1#、2#锅炉尚未建设脱硝设施,NO <sub>x</sub> 超标排放;3#锅炉烟气治理设施运行不稳定,自2014年11月26日起烟尘、NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	
18	江苏省	泰州	月进村农家乐浴室燃煤锅炉	燃煤锅炉	生产		是	未建设污染治理设施。	锅炉烟气未经处理直排,产生大量黑烟。		依法对违法问题进行处罚。	
19	江苏省	泰州	姜堰市化肥有限责任公司	火电	生产		是	超标排放。	企业4#锅炉NO <sub>x</sub> 超标排放。	4#锅炉在线监控设备参数设置不正确,NO <sub>x</sub> 上传浓度为NO浓度,未折算(应乘以1.53),NO <sub>x</sub> 上传浓度低于实际浓度。	依法对超标排放问题进行处罚。	
20	江苏省	泰州	泰州市金禾商砼制品有限公司	混凝土	停产					企业大量砂石堆场露天堆放,未采取防风抑尘措施。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
21	江苏省	泰州	泰州金泰环保热电有限公司	火电	生产		是	超标排放。	烟气NO <sub>x</sub> 排放浓度500~600mg/m <sup>3</sup> ,超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	
22	江苏省	泰州	江苏联美生物能源有限公司	火电	生产		是	超标排放。	烟气烟尘排放浓度长期在20~24mg/m <sup>3</sup> ,NO <sub>x</sub> 排放浓度在100~200mg/m <sup>3</sup> ,超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	
23	江苏省	常州	常州东方特钢有限公司	钢铁	生产					大量铁矿粉、石灰石、土方等散料露天堆放,缺乏防风抑尘措施。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
24	江苏省	常州	亚隆商砼	混凝土搅拌站	生产					现场检查发现,大量粉尘无组织排放。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
25	江苏省	常州	常州市湖塘热电有限公司	火电	生产		是	超标排放。	SO <sub>2</sub> 部分时段超标排放,浓度达200~400mg/m <sup>3</sup> 。	在线监控设施测量不准确,部分时段SO <sub>2</sub> 浓度显示为零。	依法对违法问题进行处罚。	
26	江苏省	常州	龙东香珀建筑施工工地	施工工地	施工					地面积尘严重,无车辆进出冲洗设备。	督促施工方加强管理,减少料场扬尘污染。	
27	江苏省	常州	常州市东南热电有限公司	火电	生产					现场通标气测定发现,测量误差过大,不符合规范要求(SO <sub>2</sub> 标气浓度499ppm,在线测定浓度460ppm,相对误差达8%,与规范不超过5%的要求不符)。	督促第三方运维公司加强运维工作。	
28	江苏省	常州	江苏常宝钢管股份有限公司	轧钢	生产					危险废物暂存场所建设不规范,电捕焦油(HW11)堆存于煤气发生车间内。	督促企业按要求储存危废。	
29	江苏省	常州	122省道LJ-2标段建设工地	施工工地	停工					大量渣土露天堆放,缺乏防风抑尘措施。	督促施工方加强管理,减少料场扬尘污染。	
30	江苏省	常州	国电常州发电有限公司码头堆场	堆场						大量原煤、砂石等散装物料露天堆放,缺乏防风抑尘措施。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
31	江苏省	常州	常州市加怡热电有限公司	火电	生产					在线监控设施测量不准确,部分时段烟尘浓度显示为零。	督促第三方运维公司加强运维工作。	
32	江苏省	常州	溧阳市昆仑热电有限公司	火电	生产		是	未配套建设大气污染物处理设施;超标排放。	1#、2#锅炉无脱硫设施;根据在线监控数据,1#锅炉SO <sub>2</sub> 超标排放。	在线监控设施上机位损坏,数据无法上传至监控平台。	依法对违法问题进行处罚。	
33	江苏省	常州	江苏申特钢铁有限公司	钢铁	生产		是	超标排放。	企业热回收焦炉的焦化烟气普遍存在烟尘超标排放现象,如现场检查的6#余热锅炉烟气SO <sub>2</sub> 浓度达200~300mg/m <sup>3</sup> ,烟尘浓度达80~90mg/m <sup>3</sup> 。	烧结机烟道破损,部分原烟气无组织排放;焦炉旁路烟道未安装烟温和流量测量装置,无法监管。	依法对超标排放问题进行处罚。	
34	江苏省	常州	溧阳天山水泥有限公司	水泥	生产					在线监控设施运维不规范,采样管部分管段未伴热。	督促第三方运维公司加强运维工作。	
35	江苏省	常州	福田幸福城建筑工地对面渣土堆场	堆场						大量渣土露天堆放,缺乏防风抑尘措施。	督促管理方加强管理,减少料场扬尘污染。	
36	安徽省	滁州	全椒海螺水泥有限公司	水泥	生产		是	超标排放。	查看中控NO <sub>x</sub> 排放历史曲线,2014年10月16日、17日SO <sub>2</sub> 超标排放。		依法对违法问题进行处罚。	12月5日检查
37	安徽省	滁州	全椒深福新型建材有限公司	建材						物料堆场无任何防风抑尘措施,扬尘污染严重。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
38	安徽省	滁州	中联水泥有限公司	水泥	生产					2号线CEMS系统测量NO浓度后直接作为NO <sub>x</sub> 浓度上传,未乘以1.53折算,NO <sub>x</sub> 上传结果偏低。	督促第三方按要求提供污染物排放数据。	
39	安徽省	滁州	千秋水泥厂	水泥	停产					物料堆场露天堆放,无覆盖等抑尘措施。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
40	安徽省	滁州	天长市冶山镇S205省道旁	焚烧火点	在烧					焚烧堆存在田头的秸秆和杂草,烟尘弥漫。		
41	安徽省	宣城	安徽宣城海螺水泥有限公司	水泥	生产					企业氧含量测定仪损坏,氧含量自10月7日起保持不变。	督促第三方运维公司加强运维工作。	
42	安徽省	宣城	X049县道沿线五里棚附近	秸秆焚烧						现场发现有四处火点。		
43	安徽省	宣城	广德新杭南方水泥有限公司	水泥	生产		是	超标排放。	2014年11月30日19时~12月1日7时NO <sub>x</sub> 排放浓度小时均值达1000mg/m <sup>3</sup> ,超标排放。	在线监控设备参数设置不正确,NO <sub>x</sub> 上传浓度为NO浓度,未折算(应乘以1.53),NO <sub>x</sub> 上传浓度低于实际浓度。	依法对违法问题进行处罚。	
44	安徽省	宣城	广德独山南方水泥有限公司	水泥	生产					烟气在线监控设施存在问题,采样伴热管未全程伴热,采样管内壁有大量水蒸气凝结;有效性审核过期。	督促第三方运维公司加强运维工作。	
45	安徽省	宣城	新杭镇石灰窑集中区	石灰	生产		是	不符合产业政策;未建设污染治理设施。	企业6座石灰土立窑属于淘汰落后产能,不符合产业政策;企业石灰窑无任何废气治理设施,长期违法生产。	厂内大量石灰石露天堆放,无任何防风抑尘措施,厂区及周边环境积尘严重。	依法对违法问题进行处罚。	
46	安徽省	宣城	司尔特(宣城)化肥有限公司	化肥	生产					该企业磷石膏堆场面积数十亩,贮存、转运均无防尘措施。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
47	安徽省	宣城	全鑫化工有限公司	化工	生产					厂区内有大量硫铁矿粉和尾渣露天堆放,无防尘措施。	督促企业加强管理,减少料场扬尘污染。	
48	安徽省	宣城	宣城亨元化工科技有限公司	化工	生产		是	超标排放。	企业2号生产线脱硫运行不稳定,2014年12月1~10日部分时段SO <sub>2</sub> 排放浓度在1000mg/m <sup>3</sup> 左右(企业执行工业窑炉850mg/m <sup>3</sup> 标准),超标排放。	2号炉漏风严重,氧量在16%~20%之间。	依法对违法问题进行处罚。	
49	安徽省	马鞍山	安徽盘景水泥有限公司	水泥	生产					在线监控建设和运维不规范,伴热管设定温度偏低,部分管段未伴热;NO浓度未经转换,直接作为NO <sub>x</sub> 浓度上传至数采仪;SO <sub>2</sub> 标气过期;石灰石矿山附近道路缺乏抑尘措施,扬尘污染显著。	督促第三方按要求上传污染物数据。	
50	安徽省	马鞍山	和含建材厂	砖瓦窑	生产		是	不正常使用,擅自拆除,闲置大气污染治理设施。	企业建有1座36门砖瓦窑,生产空心黏土砖。现场检查发现,砖瓦窑无废气治理设施,烟气未经处理,直接排放。		依法对违法问题进行处罚。	
51	安徽省	马鞍山	含山县黄塘庄S105省道北侧	秸秆焚烧						现场检查发现1处秸秆焚烧。		
52	安徽省	马鞍山	中铁物资安徽铁鹏水泥有限公司	水泥	生产					在线监控建设和运维不规范,过量空气系数设置错误,数采仪上传数据不能真实反映企业实际排放情况。	督促第三方按要求提供污染物数据。	
53	安徽省	马鞍山	马鞍山当涂发电有限公司	火电	生产					在线监控建设和运维不规范,冷凝温度高达8℃,不符合规范要求。现场通标气测定发现,测量误差过大,不符合规范要求。	督促第三方按要求提供污染物数据。	
54	安徽省	马鞍山	圣戈班管道系统有限公司	钢铁	生产		是	超标排放。	企业建有1台36m <sup>2</sup> 烧结机,脱硫设施正在调试中,尚未正常运行,烧结机烟气SO <sub>2</sub> 超标排放,浓度达800mg/m <sup>3</sup> 。	企业煤炭堆场没有覆盖,厂区内道路积尘严重,扬尘显著。	依法对超标排放问题进行处罚。	
55	安徽省	马鞍山	山鹰纸业自备电厂	火电	生产					在线监控建设和运维不规范,现场通标气测定发现,测量误差过大,不符合规范要求。	督促第三方运维公司加强运维工作。	