

上接五版

| 序号 | 省(区、市)  | 地市  | 企业名称                      | 企业类别   | 企业现状 | 企业基本情况   | 是否存在环境违法行为 | 环境违法类型                      | 详细描述具体环境违法行为  | 其他环境管理问题   | 处理及整改建议                                | 备注   |
|----|---------|-----|---------------------------|--------|------|--|------------|-----------------------------|---|--|--|--|
| 56 | 安徽省     | 马鞍山 | 马鞍山钢铁股份有限公司               | 钢铁     | 生产   |  | 是          | 超标排放。                       | 1#、2#烧结机未进行脱硫改造,排放烟气SO <sub>2</sub> 浓度高达700~800mg/m <sup>3</sup> ;自备电厂3×220t/h锅炉无脱硫脱硝设施,排放烟气SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 浓度分别达1000mg/m <sup>3</sup> 和300~400mg/m <sup>3</sup> 。 |  | 依法对超标排放问题进行处罚。                         |  |
| 57 | 安徽省     | 芜湖  | 芜湖新兴铸管有限责任公司(老厂区)         | 钢铁     | 停产   |  | 是          | 不符合产业政策。                    | 企业建有3台40m <sup>3</sup> 烧结机,属于应淘汰的落后产能。  |  | 依法对违法问题进行处罚。                           |  |
| 58 | 安徽省     | 芜湖  | 芜湖富鑫钢铁有限公司                | 钢铁     | 生产   |  | 是          | 违反建设项目环境保护管理规定。             | 企业无任何环保手续,违法生产。   |  | 依法对违法问题进行处罚。                           |  |
| 59 | 吉林      | 长春  | 宇光光能源长春高新热电分公司            | 火电     | 生产   | 热电联产企业,8台锅炉均为循环流化床锅炉,1#、2#锅炉脱硫采用烟气循环流化床工艺,脱硝采用SNCR工艺,均于2014年10月底建成投运。其他锅炉脱硫采用炉内喷钙脱硫工艺,无脱硝设施。   |            |                             | 除1#、2#锅炉外,其他锅炉尚未进行脱硫脱硝升级改造。调取1#、2#锅炉历史数据显示,烟尘、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 浓度均时有超标。   | 建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。   |  |  |
| 60 | 吉林      | 长春  | 吉林省鑫祥有限责任公司(长春生活垃圾综合处理电厂) | 垃圾发电   | 生产   | 目前,该厂日处理垃圾量约为1600吨,配套建设了3台发电机组,机组容量分别为0.6万千瓦、0.6万千瓦和1.5万千瓦。  |            |                             | 该企业共有2台350MW燃煤发电机组,脱硫工艺为石灰石-石膏湿法,脱硝工艺为低氮燃烧+SCR。   | 烟尘浓度偶尔超标。  | 建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。             |  |
| 61 | 吉林      | 长春  | 国电吉林龙华长春热电一厂(新厂)          | 火电     | 生产   | 两台流化床锅炉,1台160蒸吨,1台75蒸吨。3×70吨往复式炉,服务面积1700万m <sup>2</sup> ,采用镁法脱硫,布袋除尘,2台锅炉共用1套处理设施。  | 是          | 超标排放。                       | 颗粒物 and SO <sub>2</sub> 均超标排放。  | NO <sub>x</sub> 排放浓度时有超标。运煤车无篷盖设施。   | 建议地方政府相关职能部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。         |  |
| 62 | 吉林      | 四平  | 四平热力热源厂                   | 锅炉     | 生产   | 1台6吨链条炉,1台4吨链条炉(已停用),无脱硝设备,采用陶瓷管除尘。  | 是          | 超标排放。                       | 出口在线监测设施尚未联网。   | 建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。   |  |  |
| 63 | 吉林      | 四平  | 四平市吉平宾馆                   | 锅炉     | 生产   | 4台10t/h和2台20t/h锅炉。   | 是          | 违反建设项目环境保护管理规定;不正常使用污染治理设施。 | 2台20t/h锅炉没有按照环评要求建设脱硫设施,4台10t/h锅炉中2台没有脱硫设施,2台脱硫设施损坏,没有使用。没有按照环评要求拆除2台10t/h小锅炉,没有安装在线监测设备。   | 煤厂堆放未加遮盖。  | 建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。             |  |
| 64 | 吉林      | 四平  | 金士百纯生啤酒股份有限公司             | 锅炉     | 生产   | 2台50MW、1台100MW、1台350MW机组。  | 是          | 超标排放。                       | 4#机组烟尘超标排放;3#机组SO <sub>2</sub> 和NO <sub>x</sub> 超标排放。   |  | 建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。             |  |
| 65 | 吉林      | 四平  | 中电投四平电厂                   | 火电     | 生产   | 有环评审批手续,使用煤气发生炉制气,年用煤量1.3万吨。   | 是          | 超标排放。                       | 没有脱硫设施,SO <sub>2</sub> 超标排放。  | 料场未封闭,扬尘严重。  | 建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。             |  |
| 66 | 辽宁      | 沈阳  | 辽宁金地阳陶瓷有限公司               | 陶瓷     | 生产   | 一期工程设计日供气500万m <sup>3</sup> ,年使用50万吨粉煤。实际用煤20万吨每年。   | 是          | 不正常使用污染治理设施。                | 脱硫设施运行不正常,2014年10月出硫膏仅有300公斤,且没有硫膏转移销售记录。使用该企业煤气的陶瓷企业SO <sub>2</sub> 排放浓度300mg/m <sup>3</sup> 左右。   |  | 建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。             |  |
| 67 | 辽宁      | 沈阳  | 沈阳科达洁能燃气有限公司              | 煤化工    | 生产   | 企业2007年建厂,2008年投产。400t/d低辐射镀膜玻璃生产项目经抚宁县环保局环评审批及环保竣工验收,主要产品为平板玻璃。   | 是          | 大气污染防治设施未运行。                | 正在进行脱硫脱硝设施的改造,烟气直排。   | 煤场部分煤堆未遮盖。   | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |
| 68 | 河北省     | 秦皇岛 | 秦皇岛迅发玻璃有限公司               | 平板玻璃   | 生产   | 企业2006年投产。该公司建材玻璃分公司整体搬迁项目经秦皇岛市环保局环评审批及环保竣工验收,现有4条球磨生产线,分别为21t/d、24.5t/d、38.5t/d、42t/d,年产中碱玻璃球4万吨。                                   | 是          | 大气污染防治设施未运行。                | 1#、2#、3#炉窑脱硫脱硝正在整改,烟气直排;4#炉窑脱硫脱硝正在调试,运行不正常。企业未进行压产。   | 厂区内料场(物料)未遮盖,未按照《秦皇岛市人民政府关于印发秦皇岛市2014年钢铁水泥电力玻璃行业大气污染治理攻坚行动方案的通知》要求按时完成脱硫脱硝改造,进展缓慢。 | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |
| 69 | 河北省     | 秦皇岛 | 秦皇岛方圆玻璃有限公司               | 日用玻璃   | 生产   | 企业2005年建设,2009年投产。210t/d优质超薄格法玻璃生产线经抚宁县环保局环评审批及环保竣工验收,主要产品为格法玻璃。厂区内增建制镜厂项目。  | 是          | 大气污染防治设施未运行;违反建设项目环境保护管理规定。 | 现场检查脱硫除尘设备停用,正在进行脱硫脱硝设施的改造,烟气直排;其制镜厂项目2010年8月经抚宁县环保局环评审批,长期生产,至今未通过环保竣工验收,其淋漆车间无污染防治设施。   |  | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |
| 70 | 河北省     | 秦皇岛 | 秦皇岛瑞华玻璃有限公司               | 平板玻璃   | 生产   | 该企业铸件生产线技改项目经昌黎县环保局2012年环评批复,淘汰抛丸机、混砂机设备57台(套),新建消失模铸件生产线一条,项目建成后年产铸件1.2吨。现有90m <sup>3</sup> 烧结机2台、450m <sup>3</sup> 高炉2座。           | 是          | 违反建设项目环境保护管理规定。             | 铸件生产线技改项目至今未通过环保竣工验收。   |  | 责成当地环保部门依法处理。                          | 现场检查烧结工段停产。  |
| 71 | 河北省     | 秦皇岛 | 昌黎县兴国精密铸件有限公司             | 钢铁铸件制造 | 生产   | 2006年建厂,年产焦炭80万吨。  | 是          | 超标排放。                       | 焦炉烟肉排放黄色烟气,出焦时无组织排放严重。  | 堆有大量垃圾,未覆盖,且露天焚烧。  | 尽快整改,落实环评要求,确保达标排放。                    |  |
| 72 | 河北省     | 邯郸  | 邯钢丰达冶金原料有限公司              | 焦化     | 生产   |  |            |                             |   |  |  |  |
| 73 | 河北省     | 邯郸  | 东南环东尧头村(南环内侧)             | 垃圾堆存点  |      |  |            |                             |   |  |  |  |
| 74 | 内蒙古自治区  | 包头  | 包头经纬能化有限公司                | 焦化     | 生产   | 100万吨焦化产能。   | 是          | 违反“三同时”制度,超标排放。             | 生产设施于2013年3月投产,地面除尘站等治污设施于2014年下半年才建成投运,废水处理设施未建成,焦化废水直接用于熄焦;无在线监测设施。   | 焦油渣等危废管理不规范,暂存场所无围堰,部分焦油渣已溢漏至周边;部分煤气直接点火炬,与环评不符;料场无抑尘措施。                           | 责成当地环保部门依法处理。                          | 包头市环保局对该企业罚款20万元,要求石拐区政府立即责令企业停产整改。石拐区政府加大对企业的监管力度,派专人入驻企业进行24小时值守,监督企业加快整改进度。市公安局、石拐区政府进行立案调查。该企业已投入资金7000余万元,建成了污水处理系统和脱酸系统。 |
| 75 | 河南省     | 郑州  | 郑州新立电力公司                  | 燃煤电厂   | 生产   | 热电联产企业,5台200MW热电联产机组。  | 是          | 超标排放。                       | 5台200MW热电联产机组,3#、4#、5#机组未建设脱硝设施,NO <sub>x</sub> 排放长期超标。   |  | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |
| 76 | 湖北省     | 黄石  | 湖北西塞山发电有限公司               | 火电     | 生产   | 厂区内地面、植被表面覆盖煤粉;1#、2#、3#机组脱硫脱硝设施运行正常。   | 是          | 超标排放。                       | 1#机组烟尘排放存在超标现象。   | 无组织排放严重,多处煤场露天存放,无防风抑尘网和防尘罩等设施,现场喷淋设施老旧,无法正常运行。                                    | 责成企业积极推进整改工作;督促企业加强环境管理;对企业违法行为进行严肃查处。 |  |
| 77 | 广东省     | 深圳  | 西气东输二线广州—深圳支干线求雨岭—大铲岛段工程  | 建筑工地   |      | 该项目建设输气管道工程51.2公里,年输气量80×10 <sup>8</sup> m <sup>3</sup> ,设大铲岛联合输气站1座,线路RTU截断阀室5座。项目于2012年12月30日建成投产。管道线路途经主要生态敏感点有铁岗水库、平寮山公园、铁仔山公园等。 |            |                             | 现场检查时,沿线管道涉及的主要生态敏感点铁仔山公园、平寮山公园因边坡维护等工程的施工区域,与项目管线临时占地区域部分重叠,部分地表裸露,无法判断该项目结束后,是否对临时占地进行了生态恢复;项目投产至今2年时间,未经竣工环保验收。  |  |  |  |
| 78 | 湖南省     | 株洲  | 湖南华联瓷业股份有限公司              | 其他     | 生产   | 该公司主要生产日用瓷及工艺瓷,使用隧道窑。1994年建厂,2005年起使用天然气作为燃料,年使用天然气1800万立方米。   |            |                             | 无在线监测设备,无治理设施,NO <sub>x</sub> 不能稳定达标。   |  |  |  |
| 79 | 湖南省     | 株洲  | 湖南泉湘陶瓷有限公司                | 其他     | 生产   | 该厂使用梭式窑生产瓷,使用天然气作为燃料。  |            |                             | 无在线监测设备,无治理设施,NO <sub>x</sub> 不能稳定达标。   |  |  |  |
| 80 | 湖南省     | 株洲  | 炎陵县恒达瓷业有限责任公司             | 其他     | 生产   | 该厂2004年8月建成投产,建有2条隧道窑,1条日产瓷5万件,日耗煤9吨,锅炉无脱硫除尘设施;另1条日产瓷7万件,日耗煤12吨,煤炭经一段式气化炉气化后直接喷入窑内燃烧,燃煤含硫率0.3%左右。                                    |            |                             | 无脱硫除尘设施。  |  |  |  |
| 81 | 湖南省     | 株洲  | 炎陵县神农瓷业有限责任公司             | 其他     | 生产   | 该厂2003年3月建成投产,建有1条隧道窑,日产瓷10万件,日耗煤13吨,建有1套高压静电除尘设施。   |            |                             | 无脱硫设施。  |  |  |  |
| 82 | 湖南省     | 株洲  | 茶陵县华盛建筑陶瓷有限公司             | 其他     | 生产   | 该厂建有2条320米长隧道窑,1#窑2013年4月投产,2#窑2014年7月投产,日产建筑瓷砖8000m <sup>2</sup> ,该厂建有1座煤气发生炉供2条隧道窑燃料,日耗煤约80吨,原料干燥车间耗煤45吨,燃煤含硫率0.3%左右。              |            |                             | 窑炉无脱硫除尘设施。  |  |  |  |
| 83 | 青海省     | 西宁  | 青海桥头铝电有限公司                | 火电     | 生产   | 5×125MW机组。   | 是          | 超标排放。                       | 未能有效执行火电行业新的排放标准,存在排放NO <sub>x</sub> 浓度超标的问题。   |  | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |
| 84 | 青海省     | 西宁  | 青海宁北电力有限公司                | 火电     | 生产   | 2×135MW机组。   |            |                             | 1#机组电除尘设备甲一电场损坏,脱硫系统石膏制备系统故障,未向当地环保行政主管部门书面报告,未提出维修措施、维修时间,继续生产。  |  | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |
| 85 | 甘肃省     | 兰州  | 酒钢集团榆钢分公司                 | 钢铁     | 生产   |  | 是          | 超标排放。                       | 二期265m <sup>3</sup> 烧结机脱硫设施改造未完成,排放SO <sub>2</sub> 浓度超标。  |  | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |
| 86 | 宁夏回族自治区 | 银川  | 银川热力公司(唐徕供热站)             | 锅炉     | 生产   | 20t/h、40t/h锅炉2台。   | 是          | 超标排放。                       | 除尘设施破损严重,烟尘跑冒现象突出,排放烟气浓度超标。   | 煤场无任何防尘措施,无序堆放。  | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |
| 87 | 宁夏回族自治区 | 银川  | 宁夏电投宁夏热电有限公司              | 火电     | 生产   | 2×200MW机组,同步配套建设湿法烟气脱硫、电除尘等设备。   | 是          | 超标排放。                       | 2#机组排放烟尘浓度超标。   | 2#贮灰罐顶部破损,跑冒严重;使用燃煤份超过宁夏“冬防”标准(硫份小于1%)。  | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |
| 88 | 宁夏回族自治区 | 吴忠  | 常信集团                      | 电石     | 生产   | 2台电石炉。   | 是          | 超标排放;违反建设项目环境保护管理规定。        | 暗查时电石炉烟囱黑烟直冒,排放烟尘浓度超标,该企业环保设施尚未建设完成,擅自进行生产。   |  | 责成当地环保部门依法处理。                          |  |